

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНКИ ЦЕПНОДОЛБЕЖНЫЕ

НОРМЫ ТОЧНОСТИ

Издание официальное

БЗ 12—92/1335

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

М и н с к

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 70 «Станки»

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4—93 от 21.10.93)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Азербайджан	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Казгосстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Таджикистан	Таджикгосстандарт
Республика Туркменистан	Туркменгосстандарт
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 29.03.95 № 173

Межгосударственный стандарт ГОСТ 30048—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1995 г.

4 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ИСО 7950—85 в части терминологии (приложение Б)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК, Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Деревообрабатывающее оборудование**СТАНКИ ЦЕПНОДОЛБЕЖНЫЕ****Нормы точности****Woodworking equipment
Single chain mortising machines.
Standards of accuracy**

Дата введения 1995—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на деревообрабатывающие цепнодолбежные станки общего назначения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, за исключением приложений А и Б.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 6449.1—82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки

ГОСТ 25338—91 Оборудование деревообрабатывающее. Испытания на точность и жесткость. Общие требования

3 ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ СТАНКОВ

3.1 Допуск на установку станка по уровню не должен превышать 0,1 мм на длине 1000 мм.

Издание официальное

3.2 Общие требования к испытаниям станков на точность — по ГОСТ 25338.

3.3 Нормы точности станков не должны превышать значений, указанных в 3.3.1—3.3.11.

3.3.1 *Плоскостность рабочей поверхности базирующей плиты*

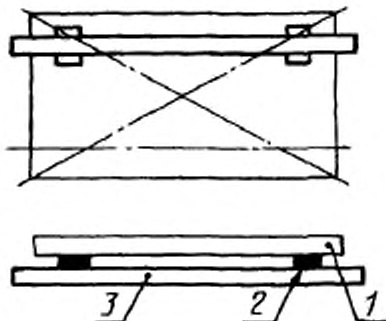


Рисунок 1

Допуск плоскостности 0,15 мм на длине
1000 мм (выпуклость не допускается)

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 1.

На рабочей поверхности базирующей плиты 1 и двух опорах 2 (плоскопараллельных концевых мер длины) одинаковой высоты устанавливают поверочную линейку 3.

Расстояние между линейкой и проверяемой поверхностью измеряют блоком плоскопараллельных концевых мер длины и щупом.

Измерения последовательно проводят в сечениях, указанных на рисунке 1. В каждом сечении определяют наибольшую разность измеренных расстояний.

Отклонение от плоскостности определяют как наибольшее значение результатов измерений.

3.3.2 Плоскостность рабочей поверхности упорной плиты

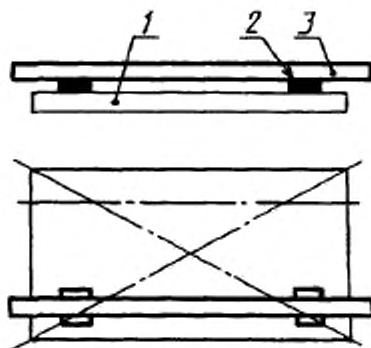


Рисунок 2

Допуск плоскостности 0,15 мм на длине
1000 мм (выпуклость не допускается)

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 2.

На рабочей поверхности упорной плиты 1 и двух опорах 2 (плоскопараллельных концевых мерах длины) одинаковой высоты устанавливают поверочную линейку 3.

Расстояние между линейкой и проверяемой поверхностью измеряют блоком плоскопараллельных концевых мер длины и щупом.

Измерения последовательно проводят в сечениях, указанных на рисунке 2. В каждом сечении определяют наибольшую разность измеренных расстояний.

Отклонение от плоскостности определяют как наибольшее значение результатов измерений.

3.3.3 Перпендикулярность рабочей поверхности базирующей плиты к рабочей поверхности упорной плиты

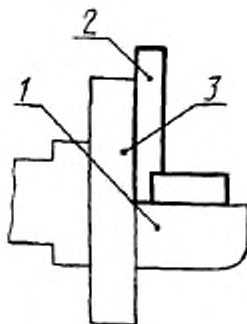


Рисунок 3

Допуск перпендикулярности
0,1 мм на длине 100 мм

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 3.

На рабочей поверхности упорной плиты 1 устанавливают поворачивный угольник 2 одной из его рабочих поверхностей так, чтобы другая рабочая поверхность касалась проверяемой поверхности базирующей плиты 3.

Расстояние между проверяемой поверхностью базирующей плиты и рабочей поверхностью поворачивного угольника измеряют щупом.

Отклонение от перпендикулярности определяют как наибольшее значение результатов измерений.

3.3.4 *Параллельность рабочей поверхности базирующей плиты направлению ее продольного перемещения*

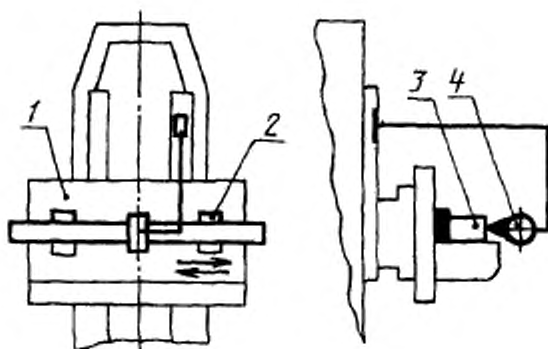


Рисунок 4

Допуск параллельности на длине измерения, мм	
До 200 мм	0,10
Св. 200 мм до 300 мм	0,15

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 4.

На рабочей поверхности базирующей плиты 1 параллельно направлению ее продольного перемещения на двух опорах 2 (плоскопараллельных концевых мерах длины) одинаковой высоты устанавливают поверочную линейку 3.

На станине укрепляют стойку с индикатором 4 так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности поверочной линейки и был перпендикулярен к ней.

Базирующую плиту перемещают на длину хода.

Отклонение от параллельности определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора на длине хода.

3.3.5 Параллельность направления вертикального перемещения суппорта к рабочей поверхности базирующей плиты

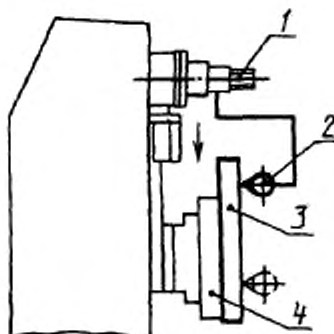


Рисунок 5

Допуск параллельности на длине измерения, мм:	
До 200 мм	0,10
Св. 200 мм до 250 мм	0,12

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 5.

Горизонтальные салазки суппорта устанавливают в среднее положение и закрепляют.

На суппорте 1 укрепляют стойку с индикатором 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался и был перпендикулярен к рабочей поверхности поверочной линейки 3, установленной вертикально на базирующей плите.

Суппорт перемещают по направляющим станины на длину хода.

Отклонение от параллельности определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора на длине хода.

3.3.6 Перпендикулярность оси вращения шпинделя к рабочей поверхности базировочной плиты

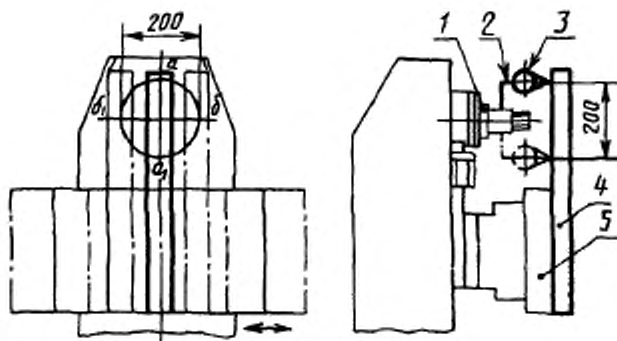


Рисунок 6
Допуск перпендикулярности 0,1 мм на длине 200 мм

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 6.

Горизонтальные салазки суппорта устанавливают в среднее положение и закрепляют.

На шпинделе 1 укрепляют коленчатую оправку 2 с индикатором 3 так, чтобы его измерительный наконечник касался и был перпендикулярен к рабочей поверхности поверочной линейки 4, установленной вертикально на базировочной плите 5.

После каждого измерения шпиндель 1 с индикатором 3 поворачивают на 90° , а плиту 5 с линейкой 4 перемещают на 100 мм.

Отклонение от перпендикулярности определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора в двух диаметрально расположенных точках a и a_1 , b и b_1 .

3.3.7 Радиальное биение посадочной шейки шпинделя

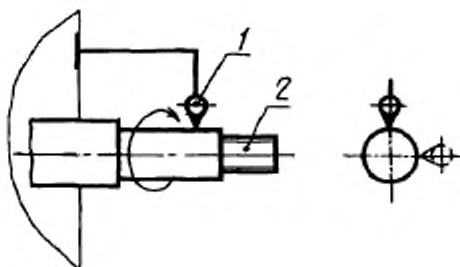


Рисунок 7
Допуск радиального биения 0,04 мм

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 7.

На станине станка укрепляют стойку с индикатором 1 так, чтобы его измерительный наконечник касался посадочной шейки шпинделя 2 и был перпендикулярен к ее образующей.

Шпиндель приводят во вращение.

Радиальное биение определяют как наибольшую алгебраическую разность результатов измерений за один оборот шпинделя.

3.3.8 Перпендикулярность направления вертикального перемещения суппорта к рабочей поверхности упорной плиты

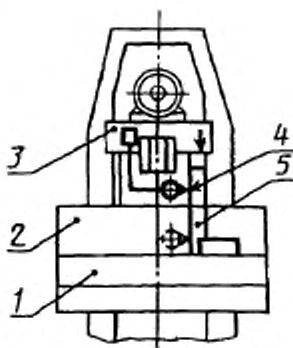


Рисунок 8
Допуск перпендикулярности на длине
измерения, мм:

До 200 мм	0,10
Св. 200 мм до 250 мм	0,12

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 8.

Упорную плиту 1 устанавливают в среднее положение относительно образующей плиты 2 и закрепляют.

На суппорте 3 укрепляют стойку с индикатором 4 так, чтобы его измерительный наконечник касался и был перпендикулярен к рабочей поверхности угольника 5, установленного на упорной плите в направлении продольного перемещения базисной плиты.

Суппорт перемещают по направляющим станины на длину хода.

Отклонение от перпендикулярности определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора на длине хода.

3.3.9 *Параллельность боковых и опорных поверхностей ползуна направляющей линейки к направлению вертикального перемещения суппорта*

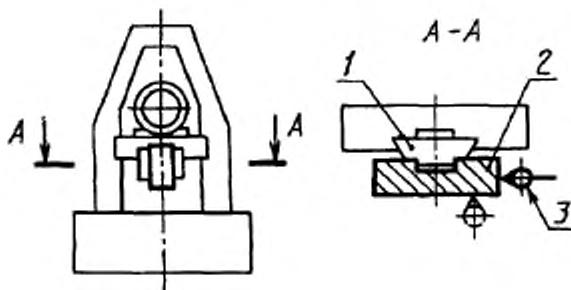


Рисунок 9

Допуск параллельности на длине измерения, мм:	
До 200 мм	0,10
Св. 200 мм до 250 мм	0,12

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 9.

К опорным поверхностям ползуна 1 крепят контрольный шаблон 2.

На станине станка укрепляют стойку с индикатором 3 так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности шаблона и был перпендикулярен к ней.

Суппорт перемещают по направляющим станины на длину хода.

Измерение проводят на двух взаимно перпендикулярных поверхностях шаблона в местах, указанных на рисунке 9.

Отклонение от параллельности определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора на длине хода.

3.3.10 Симметричность расположения боковых и опорных поверхностей ползуна направляющей линейки относительно оси шпинделя

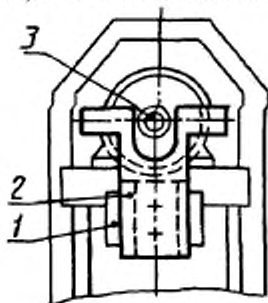


Рисунок 10

Допуск симметричности 0,1 мм

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 10.

К опорной поверхности ползуна 1 крепят контрольный шаблон 2.

Расстояние между поверочными поверхностями шаблона и образующей посадочной шейки шпинделя 3 измеряют щупом.

Отклонение от симметричности определяют как полуразность измерений.

3.3.11 Совпадение торцевой поверхности венца приводной звездочки с боковой поверхностью выступа направляющей линейки

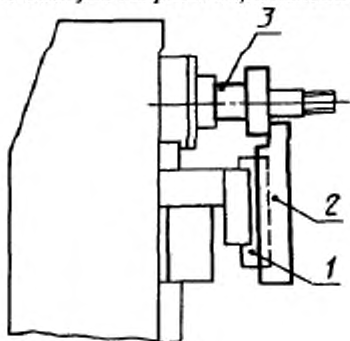


Рисунок 11

Допуск совпадения 0,1 мм

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 11.

К опорным поверхностям ползуна 1 крепят контрольный шаблон 2. Контрольный диск 3 устанавливают на ось шпинделя на место установки приводной звездочки.

Расстояние между поверочными поверхностями диска и шаблона измеряют щупом.

Отклонение от совпадения определяют как наибольшее значение результатов измерений.

3.3.12. Дополнительная проверка геометрической точности станков, регламентированная международным стандартом ИСО 7959, приведена в приложении А.

4 ТОЧНОСТЬ СТАНКА В РАБОТЕ

4.1 Для проверки точности станка в работе используют заготовки из древесины любой породы абсолютной влажностью не выше 15 %, размерами 600×100×50 мм.

Отклонение от прямолинейности базовых поверхностей заготовки не должно превышать 0,1 мм на длине 1000 мм.

На образце выбирают сквозной паз шириной от 12 до 16 мм длиной 120 мм при скорости подачи суппорта 1 м/мин.

Шероховатость поверхности $R_z \leq 500$ мкм по ГОСТ 2789.

4.2 Равномерность ширины паза и заплечика

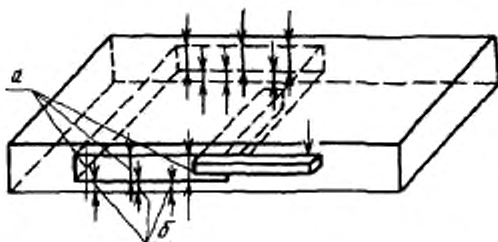


Рисунок 12
Допуск равномерности ширины (ГОСТ 6449.1):
для паза — H15;
для заплечика — h15

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 12.

Измерения проводят штангенциркулем на длине паза.

Отклонение от равномерности ширины паза и заплечика определяют как наибольшую разность результатов измерений.

4.3 Перпендикулярность паза боковой поверхности заготовки

Допуск перпендикулярности 0,2 мм на длине 100 мм.

Проверку проводят в соответствии со схемой, указанной на рисунке 12.

Отклонение от перпендикулярности определяют как наибольшее значение результатов измерений.

5. Терминология основных узлов и деталей цепнодолбежных станков приведена в приложении Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

ИСО 7950—85 «ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ. ЦЕПНОДОЛБЕЖНЫЕ СТАНКИ.
ТЕРМИНОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ»

Условия приемки и допусковые отклонения. Геометрические испытания

Номер проверки	Схема	Проверка	Допускаемое отклонение, мм	Измерительный инструмент	Методы испытаний по ИСО 230/1 и приложения
G7		Параллельность направ- ления горизонтального перемещения суппорта к рабочей поверхности ба- зирующей плиты	0,25 при B=150	Индика- тор	5.412.2

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

ТЕРМИНОЛОГИЯ (ИСО 7950—85)

1 Основные узлы и детали цепнодолбежных станков указаны на чертеже под соответствующими номерами.

2 Терминология

1 Основание.

1.1 Станина.

2 Подача заготовки и/или инструмента.

2.1 Ползун цепнодолбежной головки.

2.2 Вертикальная направляющая.

2.3 Направляющая базирующей плиты.

3 Установка, крепление и перемещение заготовки.

3.1 Базирующая плита.

3.2 Упорная плита.

3.3 Прижим

3.4 Упор для двери при выборке отверстия под замок.

4 Держатели инструмента и инструмент.

4.1 Долбежная цепочка.

4.2 Направляющая линейка.

4.3 Приводная звездочка.

4.4 Ролик направляющей линейки.

5 Рабочий орган и привод инструмента.

5.1 Цепнодолбежная головка.

5.2 Держатель направляющей линейки.

6 Управление.

6.1 Регулировка натяжения долбежной цепочки.

6.2 Поперечная регулировка цепнодолбежной головки.

6.3 Рычаг вертикального перемещения цепнодолбежной головки.

6.4 Рычаг продольного перемещения базирующей плиты.

7 Предохранительные устройства (примеры).

7.1 Защитный кожух долбежной цепочки.

7.2 Защитный экран.

7.3 Стружкотомагель.

7.4 Стопор цепнодолбежной головки.

8.1 Экстаустер.


9 Запасные части.

9.1 Устройство смазки долбежной цепочки.

9.2 Заточное устройство долбежной цепочки.

10 Примеры работ.

10.1 Выборка гнезда.

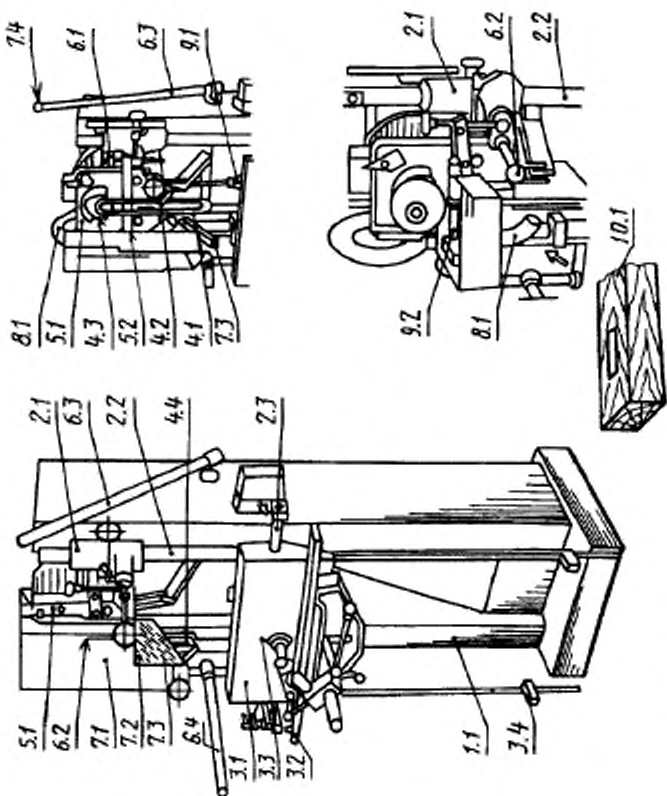

Примечание — Чертеж не определяет конструкцию станков.

УДК 674.054:621.912.3:006.354 ОКС 79.120.10 Г52 ОКП 38 3143

Ключевые слова: деревообрабатывающее оборудование, станки цепнодолбежные, геометрическая точность, точность станка в работе, узлы и детали, терминология

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Н. Л. Шнайдер*
Оператор *А. П. Финогонова*

Сдано в набор 24.04.95. Подписано в печать 05.07.95. Усл. печ. л. 1,16. Усл. кр.-отг. 1,16.
Уч.-изд. л. 0,83. Тираж 250 экз. С. 2567. Зак. 1076.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
ПТР № 040138