

Основные нормы взаимозаменяемости
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК

Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

Basic norms of interchangeability. Unified system of tolerances and fits.
 General, series of tolerances and fundamental deviations

ГОСТ
25346—89

МКС 17.040.10
 21.020
 ОКСТУ 0070

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей, цилиндрические и ограниченные параллельными плоскостями, а также на образованные ими посадки и устанавливает термины, определения и условные обозначения, допуски и основные отклонения системы допусков и посадок для размеров до 3150 мм и любых линейных размеров, если они не установлены другими стандартами.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

1.1.1. **Размер** — числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т. п.) в выбранных единицах измерения.


1.1.2. **Действительный размер** — размер элемента, установленный измерением с допускаемой погрешностью.

1.1.3. **Предельные размеры** — два предельно допустимых размера элемента, между которыми должен находиться (или которым может быть равен) действительный размер (см. п. 1.4).


1.1.4. **Наибольший предельный размер** — наибольший допустимый размер элемента (черт. 1).

1.1.5. **Наименьший предельный размер** — наименьший допустимый размер элемента (черт. 1).

1.1.6. **Номинальный размер** — размер, относительно которого определяются отклонения (черт. 1 и 2).

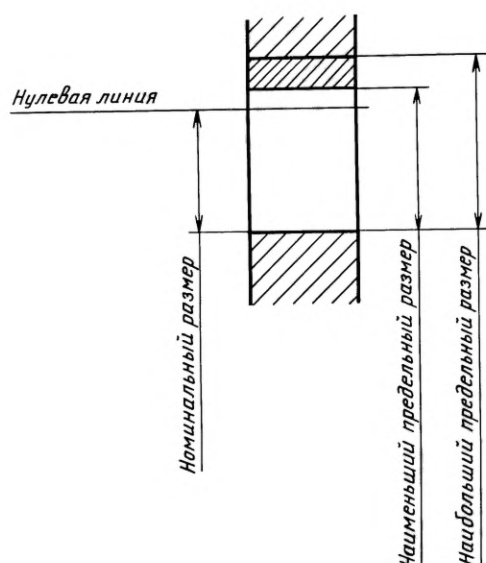

Черт. 1

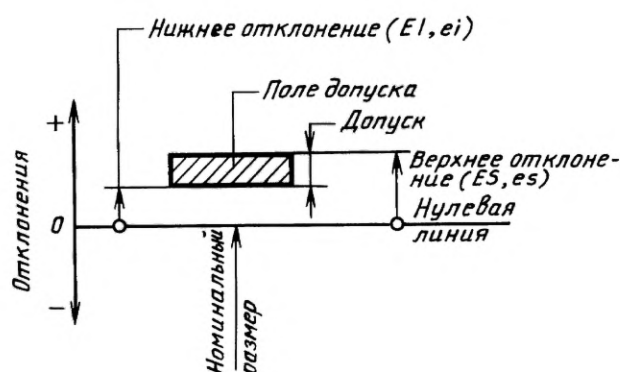

Черт. 2

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

Поправка к ГОСТ 25346—89 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.1.11, примечание	es — нижнее отклонение вала	ei — нижнее отклонение вала

(ИУС № 1 2023 г.)

1.1.7. **Отклонение** — алгебраическая разность между размером (действительным или предельным размером) и соответствующим номинальным размером.

1.1.8. **Действительное отклонение** — алгебраическая разность между действительным и соответствующим номинальным размерами.

1.1.9. **Предельное отклонение** — алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения.

1.1.10. **Верхнее отклонение** ES, es — алгебраическая разность между наибольшим предельным и соответствующим номинальным размерами (черт. 2).

Примечание. ES — верхнее отклонение отверстия; es — верхнее отклонение вала.

1.1.11. **Нижнее отклонение** EI, ei — алгебраическая разность между наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерами (черт. 2).

Примечание. EI — нижнее отклонение отверстия; ei — нижнее отклонение вала.

1.1.12. **Основное отклонение** — одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии. В данной системе допусков и посадок основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии.

1.1.13. **Нулевая линия** — линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные — вниз (черт. 2).

1.1.14. **Допуск** T — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями (черт. 2).

Примечание. Допуск — это абсолютная величина без знака.

1.1.15. **Стандартный допуск** IT — любой из допусков, устанавливаемых данной системой допусков и посадок.

Примечание. В дальнейшем в стандарте под термином «допуск» понимают «стандартный допуск».

1.1.16. **Поле допуска** — поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии (черт. 2).

1.1.17. **Квалитет** (степень точности) — совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров.

1.1.18. **Единица допуска** i, I — множитель в формулах допусков, являющийся функцией номинального размера и служащий для определения числового значения допуска.

Примечание. i — единица допуска для номинальных размеров до 500 мм, I — единица допуска для номинальных размеров св. 500 мм.

1.1.19. **Вал** — термин, условно применяемый для обозначений наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.

1.1.20. **Отверстие** — термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.

1.1.21. **Основной вал** — вал, верхнее отклонение которого равно нулю.

1.1.22. **Основное отверстие** — отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю.

1.1.23. **Предел максимума материала** — термин, относящийся к тому из предельных размеров, которому соответствует наибольший объем материала, т. е. наибольшему предельному размеру вала или наименьшему предельному размеру отверстия.

Примечание. Применявшийся ранее термин «проходной предел» использовать не рекомендуется.

1.1.24. **Предел минимума материала** — термин, относящийся к тому из предельных размеров, которому соответствует наименьший объем материала, т. е. наименьшему предельному размеру вала или наибольшему предельному размеру отверстия.

Примечание. Применявшийся ранее термин «непроходной предел» использовать не рекомендуется.

1.1.25. **Посадка** — характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.


1.1.26. **Номинальный размер посадки** — номинальный размер, общий для отверстия и вала, составляющих соединение.

1.1.27. **Допуск посадки** — сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение.


1.1.28. **Зазор** — разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер отверстия больше размера вала (черт. 3).

1.1.29. **Натяг** — разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия (черт. 4).

Пр и м е ч а н и е. Натяг можно определять как отрицательную разность между размерами отверстия и вала.

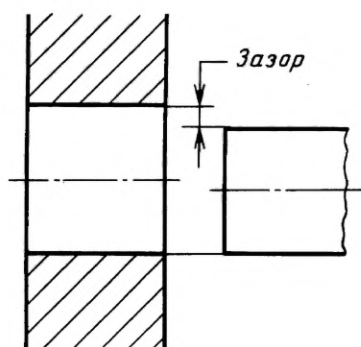

Черт. 3

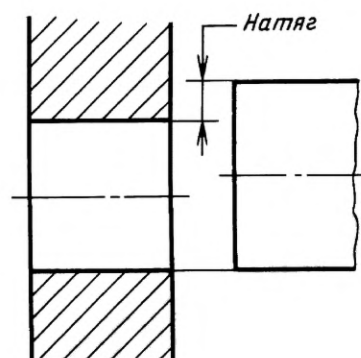


Черт. 4


1.1.30. **Посадка с зазором** — посадка, при которой всегда образуется зазор в соединении, т. е. наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала (черт. 5).

1.1.31. **Посадка с натягом** — посадка, при которой всегда образуется натяг в соединении, т. е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала (черт. 6).


1.1.32. **Переходная посадка** — посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга в соединении, в зависимости от действительных размеров отверстия и вала. При графическом изображении поля допусков отверстия и вала перекрываются полностью или частично (черт. 7).

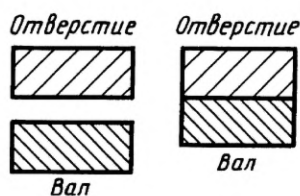

Черт. 5

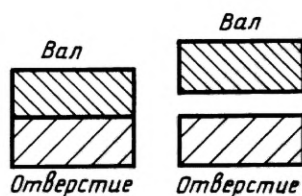

Черт. 6

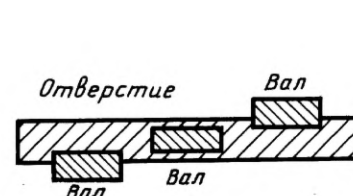


Черт. 7


1.1.33. **Наименьший зазор** — разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала в посадке с зазором (черт. 8).

1.1.34. **Наибольший зазор** — разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала в посадке с зазором или в переходной посадке (черт. 8 и 9).


1.1.35. **Наименьший натяг** — разность между наименьшим предельным размером вала и наибольшим предельным размером отверстия до сборки в посадке с натягом (черт. 10).

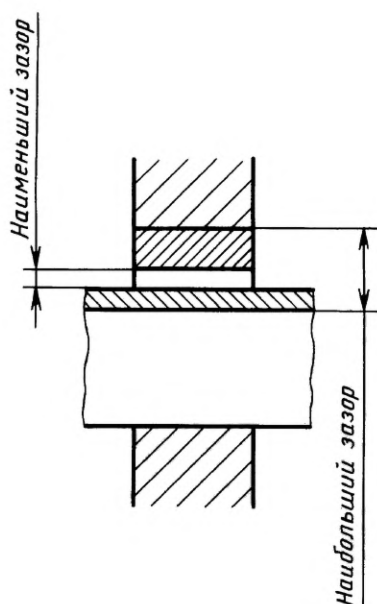

Черт. 8

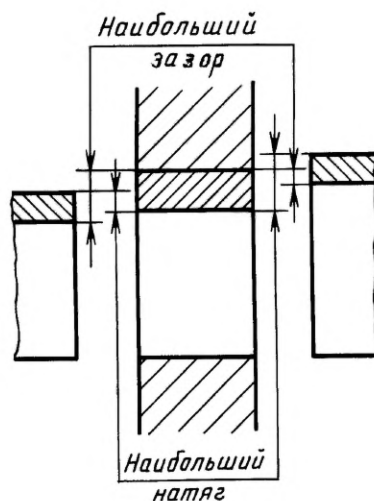

Черт. 9

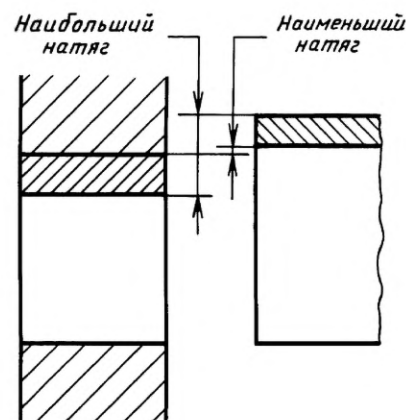


Черт. 10


1.1.36. **Наибольший натяг** — разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия до сборки в посадке с натягом или в переходной посадке (черт. 9 и 10).

1.1.37. **Посадки в системе отверстия** — посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия (черт. 11).

1.1.38. **Посадки в системе вала** — посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска основного вала (черт. 12).

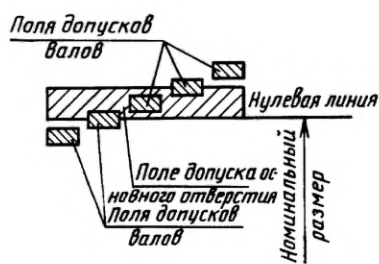

Черт. 11

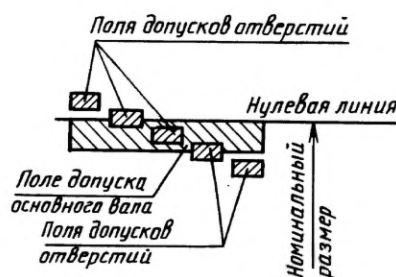

Черт. 12

1.2. Нормальная температура

Допуски и предельные отклонения, установленные в настоящем стандарте, относятся к размерам деталей при температуре 20 °С.

1.3. Условные обозначения

1.3.1. К в а л и т е т ы

Квалитеты обозначают порядковыми номерами, например 01, 7, 14.

Допуски по квалитетам обозначают сочетанием прописных букв IT с порядковым номером квалитета, например IT01, IT7, IT14.

1.3.2. О с н о в н ы е о т к л о н е н и я

Основные отклонения обозначают буквами латинского алфавита: прописными для отверстий (A ... ZC) и строчными для валов (a ... zc) (черт. 13).

1.4. Интерпретация предельных размеров

Для отверстий — диаметр наибольшего правильного воображаемого цилиндра, который может быть вписан в отверстие так, чтобы плотно контактировать с наиболее выступающими точками поверхности на длине соединения (размер сопрягаемой детали идеальной геометрической формы, прилегающей к отверстию без зазора), не должен быть меньше, чем предел максимума материала. Дополнительно наибольший диаметр в любом месте отверстия, определенный путем двухточечного измерения, не должен быть больше, чем предел минимума материала.

Для валов — диаметр наименьшего правильного воображаемого цилиндра, который может быть описан вокруг вала так, чтобы плотно контактировать с наиболее выступающими точками поверхности на длине соединения (размер сопрягаемой детали идеальной геометрической формы, прилегающей к валу без зазора), не должен быть больше, чем предел максимума материала. Дополнительно наименьший диаметр в любом месте вала, определенный путем двухточечного измерения, не должен быть меньше, чем предел минимума материала.

Дополнительная информация к интерпретации предельных размеров приведена в приложении 2.

2. ДОПУСКИ

2.1. Настоящий стандарт устанавливает 20 квалитетов 01, 0, 1, 2 . . . 18.

Примечание. Квалитеты от 01 до 5 предназначены преимущественно для калибров.

2.2. Числовые значения допусков приведены в табл. 1.

2.3. Интервалы номинальных размеров и формулы для расчета допусков приведены в приложении 1.

3. ОСНОВНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ


3.1. Числовые значения основных отклонений валов приведены в табл. 2.

3.2. Второе отклонение поля допуска вала определяется из основного отклонения и допуска IT (черт. 14).


3.3. Числовые значения основных отклонений отверстий приведены в табл. 3.

3.4. Второе отклонение поля допуска отверстия определяется из основного отклонения и допуска IT (черт. 15).

3.5. Формулы для расчета основных отклонений приведены в приложении 1.

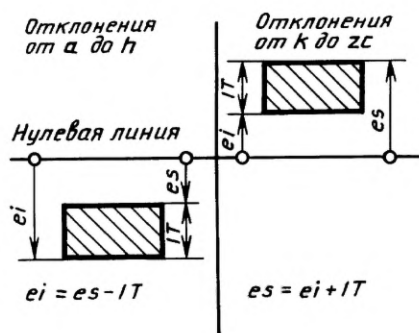

Черт. 14

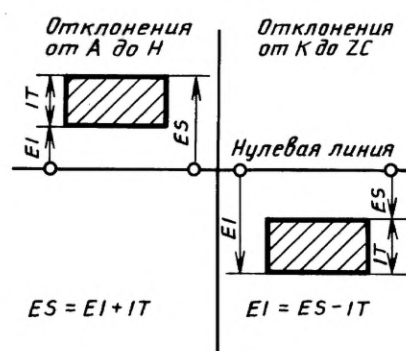

Черт. 15

Т а б л и ц а 1

Числовые значения допусков

Интервал но- минальных размеров, мм		Квалитет																				
		01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ММ							
		МКМ																				
Св.	До	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	3	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	5	6	10	14	25	40	60	0,10	0,14	0,25	0,40	0,60	1,00	1,40
	6	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	5	8	8	12	18	30	48	75	0,12	0,18	0,30	0,48	0,75	1,20	1,80
6	10	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	9	15	22	36	58	90	0,15	0,22	0,36	0,58	0,90	1,50	2,20
	18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	11	18	27	43	70	110	0,18	0,27	0,43	0,70	1,10	1,80	2,70
18	30	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	13	13	21	33	52	84	130	0,21	0,33	0,52	0,84	1,30	2,10	3,30
	50	0,6	1	1,5	2,5	4	7	11	16	16	25	39	62	100	160	0,25	0,39	0,62	1,00	1,60	2,50	3,90
50	80	0,8	1,2	2	3	5	8	13	19	19	30	46	74	120	190	0,30	0,46	0,74	1,20	1,90	3,00	4,60
	120	1	1,5	2,5	4	6	10	15	22	22	35	54	87	140	220	0,35	0,54	0,87	1,40	2,20	3,50	5,40
120	180	1,2	2	3,5	5	8	12	18	25	25	40	63	100	160	250	0,40	0,63	1,00	1,60	2,50	4,00	6,30
	250	2	3	4,5	7	10	14	20	29	29	46	72	115	185	290	0,46	0,72	1,15	1,85	2,90	4,60	7,20
250	315	2,5	4	6	8	12	16	23	32	32	52	81	130	210	320	0,52	0,81	1,30	2,10	3,20	5,20	8,10
	400	3	5	7	9	13	18	25	36	36	57	89	140	230	360	0,57	0,89	1,40	2,30	3,60	5,70	8,90
400	500	4	6	8	10	15	20	27	40	40	63	97	155	250	400	0,63	0,97	1,55	2,50	4,00	6,30	9,70
	630	4,5	6	9	11	16	22	30	44	44	70	110	175	280	440	0,70	1,10	1,75	2,80	4,40	7,00	11,00
630	800	5	7	10	13	18	25	35	50	50	80	125	200	320	500	0,80	1,25	2,00	3,20	5,00	8,00	12,50
	1000	5,5	8	11	15	21	29	40	56	56	90	140	230	360	560	0,90	1,40	2,30	3,60	5,60	9,00	14,00
1000	1250	6,5	9	13	18	24	34	46	66	66	105	165	260	420	660	1,05	1,65	2,60	4,20	6,60	10,50	16,50
	1600	8	11	15	21	29	40	54	78	78	125	195	310	500	780	1,25	1,95	3,10	5,00	7,80	12,50	19,50
1600	2000	9	13	18	25	35	48	65	92	92	150	230	370	600	920	1,50	2,30	3,70	6,00	9,20	15,00	23,00
	2500	11	15	22	30	41	57	77	110	110	175	280	440	700	1100	1,75	2,80	4,40	7,00	11,00	17,50	28,00
2500	3150	13	18	26	36	50	69	93	135	135	210	330	540	860	1350	2,10	3,30	5,40	8,60	13,50	21,00	33,00

П р и м е ч а н и е. Для размеров менее 1 мм квалитеты от 14 до 18 не применяются.

Т а б л и ц а 2

Числовые значения основных отклонений валов, мкм

Интервал разме- ров, мм		Основное отклонение														Для квалитетов							
		Для всех квалитетов																					
		Верхнее отклонение es																		Нижнее отклонение ei			
		Предельные отклонения = ± $\frac{IT_n}{2}$, где n — порядковый номер квали- тета																					
Св.	До	a ¹⁾	b ¹⁾	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js ²⁾	j	k								
—	3 ¹⁾	—270	—140	—60	—34	—20	—14	—10	—6	—4	—2	0		—2	—4	—6	0	0					
3	6	—270	—140	—70	—46	—30	—20	—14	—10	—6	—4	0		—2	—4	—	+1	0					
6	10	—280	—150	—80	—56	—40	—25	—18	—13	—8	—5	0		—2	—5	—	+1	0					
10	14	—290	—150	—95	—	—50	—32	—	—16	—	—6	0		—3	—6	—	+1	0					
14	18													—4	—8	—	+2	0					
18	24	—300	—160	—110	—	—65	—40	—	—20	—	—7	0		—5	—10	—	+2	0					
24	30	—320	—180	—130	—	—80	—50	—	—25	—	—9	0		—7	—12	—	+2	0					
30	40	—340	—190	—140	—	—100	—60	—	—30	—	—10	0		—9	—15	—	+3	0					
40	50	—360	—200	—150	—	—120	—72	—	—36	—	—12	0		—11	—18	—	+3	0					
50	65	—380	—220	—170	—	—145	—85	—	—43	—	—14	0		—13	—21	—	+4	0					
65	80	—410	—240	—180	—	—170	—100	—	—50	—	—15	0	—13	—21	—	+4	0						
80	100	—460	—260	—200	—	—200	—110	—	—55	—	—16	0	—13	—21	—	+4	0						
100	120	—520	—280	—210	—	—230	—120	—	—60	—	—17	0	—13	—21	—	+4	0						
120	140	—580	—310	—230	—	—260	—140	—	—65	—	—18	0	—13	—21	—	+4	0						
140	160	—660	—340	—240	—	—280	—160	—	—70	—	—19	0	—13	—21	—	+4	0						
160	180	—740	—380	—260	—	—310	—180	—	—75	—	—20	0	—13	—21	—	+4	0						
180	200	—820	—420	—280	—	—340	—200	—	—80	—	—21	0	—13	—21	—	+4	0						
200	225												—13	—21	—	+4	0						
225	250												—13	—21	—	+4	0						

Интервал разме- ров, мм		Основное отклонение														
		m ³⁾	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc	
Для всех квалитетов																
Св.		До		Нижнее отклонение ei												
—	3 ¹⁾	+2	+4	+6	+10	+14	—	+18	—	+20	—	+26	+32	+40	+60	
3	6	+4	+8	+12	+15	+19	—	+23	—	+28	—	+35	+42	+50	+80	
6	10	+6	+10	+15	+19	+23	—	+28	—	+34	—	+42	+52	+67	+97	
10	14	+7	+12	+18	+23	+28	—	+33	—	+40	—	+50	+64	+90	+130	
14	18								+39	+45	—	+60	+77	+108	+150	
18	24	+8	+15	+22	+28	+35	—	+41	+47	+54	+63	+73	+98	+136	+188	
24	30								+55	+64	+75	+88	+118	+160	+218	
30	40	+9	+17	+26	+34	+43	+48	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274	
40	50						+54	+70	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325	
50	65	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+87	+102	+122	+144	+172	+226	+300	+405	
65	80						+75	+102	+120	+146	+174	+210	+274	+360	+480	
80	100	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445	+585	
100	120						+104	+144	+172	+210	+254	+310	+400	+525	+690	
120	140	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365	+470	+620	+800	
140	160						+134	+190	+228	+280	+340	+415	+535	+700	+900	
160	180	+17	+31	+50	+68	+108	+146	+210	+252	+310	+380	+465	+600	+780	+1000	
180	200						+166	+236	+284	+350	+425	+520	+670	+880	+1150	
200	225	+20	+34	+56	+80	+130	+180	+258	+310	+385	+470	+575	+740	+960	+1250	
225	250						+196	+284	+340	+425	+520	+640	+820	+1050	+1350	
250	280	+20	+34	+56	+94	+158	+218	+315	+385	+475	+580	+710	+920	+1200	+1550	
280	315						+240	+350	+425	+525	+650	+790	+1000	+1300	+1700	

Продолжение табл. 2

Интервал разме- ров, мм		Основное отклонение															Для квалитетов					
		Для всех квалитетов																				
Св.	До	Верхнее отклонение es															Нижнее отклонение ei					
		a ¹⁾	b ¹⁾	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js ²⁾	5 и 6	7	8					от 4 до 7	до 3 и св. 7
250	280	—920	—480	—300	—	—190	—110	—	—56	—	—17	0	Предельные отклонения = ± $\frac{IT_n}{2}$, где n — порядковый номер квали- тета					—16	—26	—	+4	0
280	315	—1050	—540	—330																		
315	355	—1200	—600	—360	—	—210	—125	—	—62	—	—18	0										
355	400	—1350	—680	—400																		
400	450	—1500	—760	—440	—	—230	—135	—	—68	—	—20	0										
450	500	—1650	—840	—480																		
500	560	—	—	—520	—370	—260	—145	—	—76	—	—22	0						—	—	—	0	0
560	630	—		—580																		
630	710	—	—	—640	—430	—290	—160	—	—80	—	—24	0						—	—	—	0	0
710	800	—		—700																		
800	900	—	—	—780	—500	—320	—170	—	—86	—	—26	0	—	—	—	0	0					
900	1000	—		—860														—520				
1000	1120	—	—	—940	—580	—350	—195	—	—98	—	—28	0	—	—	—	0	0					
1120	1250	—		—1050														—600				
1250	1400	—	—	—1150	—660	—390	—220	—	—110	—	—30	0	—	—	—	0	0					
1400	1600	—		—1300														—720				
1600	1800	—	—	—1450	—780	—430	—240	—	—120	—	—32	0	—	—	—	0	0					
1800	2000	—		—1600														—820				
2000	2240	—	—	—1800	—920	—480	—260	—	—130	—	—34	0	—	—	—	0	0					
2240	2500	—		—2000														—980				
2500	2800	—	—	—2200	—1050	—520	—290	—	—145	—	—38	0	—	—	—	0	0					
2800	3150	—		—2500														—1150				

Интервал разме- ров, мм		Основное отклонение														
		m ³⁾	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc	
Для всех квалификативов																
Св.	До	Нижнее отклонение ei														
315	355	+21	+37	+62	+108	+190	+268	+390	+475	+590	+730	+900	+1150	+1500	+1900	
	400															+114
400	450	+23	+40	+68	+126	+232	+330	+490	+595	+740	+920	+1100	+1450	+1850	+2400	
	500															+132
500	560	+26	+44	+78	+150	+280	+400	+600	+740	—	—	—	—	—	—	
	560															+155
630	710	+30	+50	+88	+175	+340	+500	+740	+920	—	—	—	—	—	—	
	710															+185
800	900	+34	+56	+100	+210	+430	+620	+940	+1150	—	—	—	—	—	—	
	900															+220
1000	1120	+40	+66	+120	+250	+520	+780	+1150	+1450	—	—	—	—	—	—	
	1120															+260
1250	1400	+48	+78	+140	+300	+640	+960	+1450	+1800	—	—	—	—	—	—	
	1400															+330
1600	1800	+58	+92	+170	+370	+820	+1200	+1850	+2300	—	—	—	—	—	—	
	1800															+400
2000	2240	+68	+110	+195	+440	+1000	+1500	+2300	+2800	—	—	—	—	—	—	
	2240															+460
2500	2800	+76	+135	+240	+550	+1250	+1900	+2900	+3500	—	—	—	—	—	—	
	2800															+580

1) Основные отклонения а и b не предусмотрены для размеров менее 1 мм.

2) Для полей допусков от js7 до js11 нечетные числовые значения IT могут быть округлены до ближайшего меньшего четного числа, чтобы

предельные отклонения $\pm \frac{IT}{2}$ были выражены целым числом микрометров.

3) Специальный случай: поле допуска m7 предусмотрено лишь для размеров св. 3 мм.

Т а б л и ц а 3

Числовые значения основных отклонений отверстий, мкм

Основное отклонение														Предельные отклонения = ± $\frac{IT_n}{2}$, где n — порядковый номер квалитета	
Для всех квалитетов															
Нижнее отклонение EI															
Интервал разме- ров, мм	Св.	До	A ¹⁾	B ¹⁾	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H		JS ²⁾
—	3 ¹⁾ , 5)		+270	+140	+60	+34	+20	+14	+10	+6	+4	+2	0		
3	6		+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+10	+6	+4	0		
6	10		+280	+150	+80	+56	+40	+25	+18	+13	+8	+5	0		
10	14		+290	+150	+95	—	+50	+32	—	+16	—	+6	0		
14	18														
18	24		+300	+160	+110	—	+65	+40	—	+20	—	+7	0		
24	30														
30	40		+310	+170	+120	—	+80	+50	—	+25	—	+9	0		
40	50		+320	+180	+130										
50	65		+340	+190	+140										
65	80		+360	+200	+150	—	+100	+60	—	+30	—	+10	0		
80	100		+380	+220	+170	—	+120	+72	—	+36	—	+12	0		
100	120		+410	+240	+180										
120	140		+460	+260	+200	—	+145	+85	—	+43	—	+14	0		
140	160		+520	+280	+210										
160	180		+580	+310	+230	—									
180	200		+660	+340	+240										
200	225		+740	+380	+260		+170	+100	—	+50	—	+15	0		
225	250		+820	+420	+280	—									

Предельные отклонения
 $= \pm \frac{IT_n}{2}$,
 где n —
 порядковый
 номер квалитета

Интервал разме- ров, мм		Основное отклонение											
		Для всех квалитетов						Для квалитетов св. 7-го					
		J						P до ZC ³⁾					
		M ^{3),4)}		N ^{3),5)}		P до ZC ³⁾		R		S		T	
Св.		До		Верхнее отклонение ES		Отклонения как для квалитетов св. 7-го, увеличенные на Δ		—6		—10		—14	
		6	7	8	до 8	св. 8	до 8	св. 8	до 8	св. 8	до 7		
—	3 ^{1), 5)}	+2	+4	+6	0	0	—2	—4	—4	—4		—6	—10
3	6	+5	+6	+10	—	—	—4+Δ	—4	—8+Δ	0		—12	—15
6	10	+5	+8	+12	—	—	—6+Δ	—6	—10+Δ	0		—15	—19
10	14	+6	+10	+15	—	—	—7+Δ	—7	—12+Δ	0		—18	—23
14	18												
18	24	+8	+12	+20	—2+Δ	—	—8+Δ	—8	—15+Δ	0		—22	—28
24	30												
30	40	+10	+14	+24	—2+Δ	—	—9+Δ	—9	—17+Δ	0		—26	—34
40	50												
50	65	+13	+18	+28	—2+Δ	—	—11+Δ	—11	—20+Δ	0		—32	—41
65	80												
80	100	+16	+22	+34	—3+Δ	—	—13+Δ	—13	—23+Δ	0		—37	—48
100	120												
120	140	+18	+26	+41	—3+Δ	—	—15+Δ	—15	—27+Δ	0		—43	—53
140	160												
160	180												
180	200	+22	+30	+47	—4+Δ	—	—17+Δ	—17	—31+Δ	0		—50	—59
200	225												
225	250												

Продолжение табл. 3

Интервал разме- ров, мм		Основное отклонение							Δ, мкм														
		U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	Для квалитетов св. 7-го													
Св.		До	Верхнее отклонение ES														Для квалитетов						
—	3 ¹⁾ , 5)	—18		—20			—26	—32	—40	—60	0	0	0	0	0	0	0	8					
3	6	—23		—28			—35	—42	—50	—80	1	1,5	1	3	4	6	6						
6	10	—28		—34			—42	—52	—67	—97	1	1,5	2	3	6	7	7						
10	14	—33		—40			—50	—64	—90	—130	1	2	3	3	7	9							
14	18		—39	—45	—77	—108	—150																
18	24	—41	—47	—54	—63	—73	—98	—136	—188	1,5	2	3	4	8	12								
24	30	—48	—55	—64	—75	—88	—118	—160	—218														
30	40	—60	—68	—80	—94	—112	—148	—200	—274	1,5	3	4	5	9	14								
40	50	—70	—81	—97	—114	—136	—180	—242	—325														
50	65	—87	—102	—122	—144	—172	—226	—300	—405	2	3	5	6	11	16								
65	80	—102	—120	—146	—174	—210	—274	—360	—480														
80	100	—124	—146	—178	—214	—258	—335	—445	—585	2	4	5	7	13	19								
100	120	—144	—172	—210	—254	—310	—400	—525	—690														
120	140	—170	—202	—248	—300	—365	—470	—620	—800	3	4	6	7	15	23								
140	160	—190	—228	—280	—340	—415	—535	—700	—900														
160	180	—210	—252	—310	—380	—465	—600	—780	—1000	3	4	6	9	17	26								
180	200	—236	—284	—350	—425	—520	—670	—880	—1150														
200	225	—258	—310	—385	—470	—575	—740	—960	—1250	3	4	6	9	17	26								
225	250	—284	—340	—425	—520	—640	—820	—1050	—1350														

Продолжение табл. 3

Интервал разме- ров, мм		Основное отклонение												JS ²⁾
		Для всех квалитетов												
		Нижнее отклонение EI												
		A ¹⁾	B ¹⁾	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H		
Св.	До													
250	280	+920	+480	+300	—	+190	+110	—	+56	—	+17	0	Предельные отклонения = ± $\frac{IT_n}{2}$, где <i>n</i> — порядковый номер квалитета	
	315	+1050	+540	+330										
315	355	+1200	+600	+360	—	+210	+125	—	+62	—	+18	0		
	400	+1350	+680	+400										
400	450	+1500	+760	+440	—	+230	+135	—	+68	—	+20	0		
	450	+1650	+840	+480										
500	560	—	—	+520	+370	+260	+145	—	+76	—	+22	0		
	560			630	+580									+390
630	710	—	—	+640	+430	+290	+160	—	+80	—	+24	0		
	710			800	+700									+450
800	900	—	—	+780	+500	+320	+170	—	+86	—	+26	0		
	900			1000	+860									+520
1000	1120	—	—	+940	+580	+350	+195	—	+98	—	+28	0		
	1120			1250	+1050									+600
1250	1400	—	—	+1150	+660	+390	+220	—	+110	—	+30	0		
	1400			1600	+1300									+720
1600	1800	—	—	+1450	+780	+430	+240	—	+120	—	+32	0		
	1800			2000	+1600									+820
2000	2240	—	—	+1800	+920	+480	+260	—	+130	—	+34	0		
	2240			2500	+2000								+980	
2500	2800	—	—	+2200	+1050	+520	+290	—	+145	—	+38	0		
	2800			3150	+2500								+1150	

Продолжение табл. 3

Интервал разме- ров, мм		Основное отклонение									
		Для всех квалитетов									
		J		K ³⁾		M ^{3),4)}		N ^{3),5)}		P до ZC ³⁾	
		6	7	8	до 8	св. 8	до 8	св. 8	до 8	св. 8	до 7
Св. До		Верхнее отклонение ES									
250	280	+25	+36	+55	—	—20+Δ	—20	—34+Δ	0	Отклонения как для квалитетов св. 7-го, увеличенные на Δ	
280	315										
315	355	+29	+39	+60	—	—21+Δ	—21	—37+Δ	0		
355	400										
400	450	+33	+43	+66	—	—23+Δ	—23	—40+Δ	0		
450	500										
500	560	—	—	—	—	—26		—44			
560	630										
630	710	—	—	—	—	—30		—50			
710	800										
800	900	—	—	—	—	—34		—56			
900	1000										
1000	1120	—	—	—	—	—40		—66			
1120	1250										
1250	1400	—	—	—	—	—48		—78			
1400	1600										
1600	1800	—	—	—	—	—58		—92			
1800	2000										
2000	2240	—	—	—	—	—68		—110			
2240	2500										
2500	2800	—	—	—	—	—76		—135			
2800	3150										

Интервал разме- ров, мм		Основное отклонение								Δ, мкм							
		U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	Для квалитетов							
		Для квалитетов св. 7-го															
Св.	До	Верхнее отклонение ES								Для квалитетов							
250	280	—315	—385	—475	—580	—710	—920	—1200	—1550	4	4	7	9	20	8		
280	315	—350	—425	—525	—650	—790	—1000	—1300	—1700								
315	355	—390	—475	—590	—730	—900	—1150	—1500	—1900	4	5	7	11	21	32		
355	400	—435	—530	—660	—820	—1000	—1300	—1650	—2100								
400	450	—490	—595	—740	—920	—1100	—1450	—1850	—2400	5	5	7	13	23	34		
450	500	—540	—660	—820	—1000	—1250	—1600	—2100	—2600								
500	560	—600	—740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
560	630	—660	—820	—	—	—	—	—	—								
630	710	—740	—920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
710	800	—840	—1000	—	—	—	—	—	—								
800	900	—940	—1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
900	1000	—1050	—1300	—	—	—	—	—	—								
1000	1120	—1150	—1450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1120	1250	—1300	—1600	—	—	—	—	—	—								
1250	1400	—1450	—1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1400	1600	—1600	—2000	—	—	—	—	—	—								
1600	1800	—1850	—2300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1800	2000	—2000	—2500	—	—	—	—	—	—								
2000	2240	—2300	—2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2240	2500	—2500	—3100	—	—	—	—	—	—								
2500	2800	—2900	—3500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2800	3150	—3200	—3900	—	—	—	—	—	—								

1) Основные отклонения A и B не предусмотрены для размеров менее 1 мм.

2) Для полей допусков от JS7 до JS11 нечетные числовые значения IT могут быть округлены до ближайшего меньшего четного числа, чтобы

предельные отклонения $\pm \frac{IT}{2}$ были выражены целым числом микрометров.

3) Для определения значений отклонений K, M и N до 8-го квалитета (включ.) и отклонений от P до ZC до 7-го квалитета (включ.) следует использовать значения Δ в графах справа.

4) Специальные случаи: для поля допуска M6 в интервале размеров от 250 до 315 мм ES = —9 мкм (вместо —11 мкм); поле допуска M8 предусмотрено лишь для размеров св. 3 мм.

5) Основное отклонение N для квалитетов до 8-го не предусмотрено для размеров менее 1 мм.

ИНТЕРВАЛЫ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ, ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОПУСКОВ И ОСНОВНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ, ПРАВИЛА ОКРУГЛЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ**1. Интервалы номинальных размеров**

Интервалы номинальных размеров, принятые в данной системе допусков и посадок, приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Интервалы номинальных размеров, мм

Основной интервал		Промежуточный интервал		Основной интервал		Промежуточный интервал	
Св.	До	Св.	До	Св.	До	Св.	До
—	3	—	—	250	315	250 280	280 315
3	6	—	—	315	400	315 355	355 400
6	10	—	—	400	500	400 450	450 500
10	18	10 14	14 18	500	630	500 560	560 630
18	30	18 24	24 30	630	800	630 710	710 800
30	50	30 40	40 50	800	1000	800 900	900 1000
50	80	50 65	65 80	1000	1250	1000 1120	1120 1250
80	120	80 100	100 120	1250	1600	1250 1400	1400 1600
120	180	120 140 160	140 160 180	1600	2000	1600 1800	1800 2000
				2000	2500	2000 2240	2240 2500
180	250	180 200 225	200 225 250	2500	3150	2500 2800	2800 3150

Для размеров до 500 мм установлены промежуточные интервалы для валов с основными отклонениями от «а» до «с» и от «г» до «zc», для отверстий с основными отклонениями от «А» до «С» и от «R» до «ZC».

Для размеров св. 500 до 3150 мм установлены промежуточные интервалы для валов с основными отклонениями «с», «cd» и от «г» до «v», для отверстий с основными отклонениями «С», «CD» и от «R» до «V».

2. Формулы для расчета допусков

Формулы для расчета допусков приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

Формулы для расчета допусков

Квалитет	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Число единиц допуска k	—	—	—	2,7	3,7	5	7	10	16	25	40	64	100	160	250	400	640	1000	1600	2500
Значение допуска для номинальных размеров, мкм	0,3+0,008D	0,5+0,012D	0,8+0,020D	$k \cdot i$, где $i = 0,45 \sqrt[3]{D} + 0,001 D$																
Св. 500 до 3150 мм	1:1	$\sqrt{2} \cdot 1$	2:1	$k \cdot I$, где $I = 0,004D + 2,1$																

П р и м е ч а н и я

1. D — среднее геометрическое из крайних значений каждого интервала номинальных размеров в миллиметрах. Для интервала до 3 мм принимают $D = \sqrt[3]{3}$.
2. Значения k , начиная с квалитета 5, приблизительно соответствуют геометрической прогрессии с коэффициентом 1,6.
3. Значения допусков для квалитетов 2, 3 и 4 приблизительно являются членами геометрической прогрессии, первым и последним членами которой являются значения допусков квалитетов 1 и 5.
4. Начиная с квалитета 6, значение допуска умножают на 10 при переходе с данного квалитета на пять квалитетов грубее (за исключением значения 7,5, округляемого до 8 для 6-го квалитета в интервале размеров от 3 до 6 мм, см. табл. 1). Это правило действительно и для допусков грубее квалитета 18. Например, IT20 = IT15 · 10.

3. Округление числовых значений допусков

3.1. Числовые значения допусков для квалитетов до 11-го включ., рассчитанные по формулам п. 2 настоящего приложения, округлены в соответствии с табл. 6.

Т а б л и ц а 6

Округление значений допусков до 11-го квалитета включ.

МКМ

Значение, рассчитанное по формуле табл. 5		Округление с кратностью		Значение, рассчитанное по формуле табл. 5		Округление с кратностью	
Св.	До	Для размеров до 500 мм	Для размеров св. 500 до 3150 мм	Св.	До	Для размеров до 500 мм	Для размеров св. 500 до 3150 мм
0	60	1	1	1000	2000	—	50
60	100	1	2	2000	5000	—	100
100	200	5	5	5000	10000	—	200
200	500	10	10	10000	20000	—	500
500	1000	—	20	20000	50000	—	1000

П р и м е ч а н и е. Для улучшения градации некоторые значения округлены иначе.

3.2. Значения допусков в квалитетах грубее 11-го, рассчитанные в соответствии с примечанием 4 к табл. 5, не требуют округления, т. к. они получены из округленных значений допусков для квалитетов от 7 до 11-го.

4. Формулы для расчета основных отклонений

4.1. Основные отклонения валов

Основные отклонения валов рассчитаны по формулам, приведенным в табл. 7. Основным отклонением для валов от «а» до «h» является верхнее отклонение, для валов от «j» до «zc» — нижнее отклонение. У вала «js» нижнее основное отклонение не предусмотрено.

Т а б л и ц а 7

Формулы основных отклонений валов и отверстий для размеров до 3150 мм

Номинальный размер, мм		Вал			Формула ¹⁾	Отверстие			Номинальный размер, мм	
Св.	До	Основное отклонение	Знак	Обозначение		Обозначение	Знак	Основное отклонение ²⁾	Св.	До
0	120	a	—	es	$265+1,3D$	EI	+	A	0	120
120	500				$3,5D$				120	500
0	160	b	—	es	$\approx 140+0,85D$	EI	+	B	0	160
160	500				$\approx 1,8D$				160	500
0	40	c	—	es	$52D^{0,2}$	EI	+	C	0	40
640	3150				$95+0,8D$				40	3150
0	10	cd	—	es	Среднее геометрическое значение C, c и D, d	EI	+	CD	0	10
500	3150								500	3150
0	3150	d	—	es	$16D^{0,44}$	EI	+	D	0	3150
0	3150	e	—	es	$11D^{0,41}$	EI	+	E	0	3150
0	10	ef	—	es	Среднее геометрическое значение E, e и F, f	EI	+	EF	0	10

Номинальный размер, мм		Вал			Формула ¹⁾	Отверстие			Номинальный размер, мм	
Св.	До	Основное отклонение	Знак	Обозначение		Обозначение	Знак	Основное отклонение ²⁾	Св.	До
0	3150	f	—	es	$5,5D^{0,41}$	EI	+	F	0	3150
0	10	fg	—	es	Среднее геометрическое значение F, f и G, g	EI	+	FG	0	10
0	3150	g	—	es	$2,5D^{0,34}$	EI	+	G	0	3150
0	3150	h		es	Отклонение = 0	EI		H	0	3150
		j			Нет формулы ³⁾			J		
0	3150	js	+ —	es ei	$0,5IT_n$	EI ES	+ —	JS	0	3150
0 500	500 ⁴ 3150	k	+	ei	$0,6 \sqrt[3]{D}$ Отклонение = 0	ES	—	K	0 500	500 ⁴ 3150
0 500	500 3150	m	+	ei	IT7—IT6 $0,024D+12,6$	ES	—	M	0 500	500 3150
0 500	500 3150	n	+	ei	$5D^{0,34}$ $0,04D+21$	ES	—	N	0 500	500 3150
0 500	500 3150	p	+	ei	IT7+(0+5) $0,072D+37,8$	ES	—	P	0 500	500 3150
0	3150	r	+	ei	Среднее геометрическое значение P, p и S, s	ES	—	R	0	3150
0 50	50 3150	s	+	ei	IT8+(1+4) IT7+0,4D	ES	—	S	0 50	50 3150
24	3150	t	+	ei	IT7+0,63D	ES	—	T	24	3150
0	3150	u	+	ei	IT7+D	ES	—	U	0	3150
14	3150	v	+	ei	IT7+1,25D	ES	—	V	14	3150
0	500	x	+	ei	IT7+1,6D	ES	—	X	0	500
18	500	y	+	ei	IT7+2D	ES	—	Y	18	500
0	500	z	+	ei	IT7+2,5D	ES	—	Z	0	500
0	500	za	+	ei	IT8+3,15D	ES	—	ZA	0	500
0	500	zb	+	ei	IT9+4D	ES	—	ZB	0	500
0	500	zc	+	ei	IT10+5D	ES	—	ZC	0	500

1) Основные отклонения в микрометрах, D — в миллиметрах (см. примечание 1 к табл. 5).

2) См. также специальное правило и область его применения по п. 4.2.2 настоящего приложения.

3) Значения в табл. 2—3.

4) Формула распространяется только на квалитеты от 4 до 7-го включ.; основные отклонения k и K для всех остальных квалитетов равны нулю.

4.2. Основные отклонения отверстий

Основные отклонения отверстий рассчитаны по табл. 7 на основе верхнего отклонения es или нижнего отклонения ei вала того же обозначения в соответствии с общим или специальным правилом.

4.2.1. Общее правило:

$EI = -es \dots$ для отверстий с основными отклонениями от А до Н;

$ES = -ei \dots$ для отверстий с основными отклонениями от J до ZC.

Данное правило действительно для всех отклонений, за исключением:

- отклонений, на которые распространяется специальное правило (см. п. 4.2.2);
- отверстий от N9 до N16 для размеров св. 3 до 500 мм, у которых основное отклонение равно нулю.

4.2.2. Специальное правило

$$ES = -ei + \Delta,$$

где Δ — разность $IT_n - IT_{n-1}$ между допуском рассматриваемого квалитета IT_n и допуском ближайшего более точного квалитета IT_{n-1} .


Настоящее правило действительно для интервалов размеров св. 3 до 500 мм:

- для отверстий с основными отклонениями J, K, M, N до 8-го квалитета включ.;
- для отверстий с основными отклонениями от P до ZC до 7-го квалитета включ.

П р и м е ч а н и е. Указанные правила сформулированы на основе следующих принципов:

1) общее правило — основное отклонение отверстия должно быть симметрично относительно нулевой линии основному отклонению вала того же буквенного обозначения;

2) специальное правило — основное отклонение отверстия должно быть таким, чтобы две соответствующие друг другу посадки в системе отверстия и в системе вала, в которых отверстие данного квалитета соединяется с валом ближайшего более точного квалитета, например H7/p6 и P7/h6, обеспечивали идентичные зазоры или натяги (черт. 16).

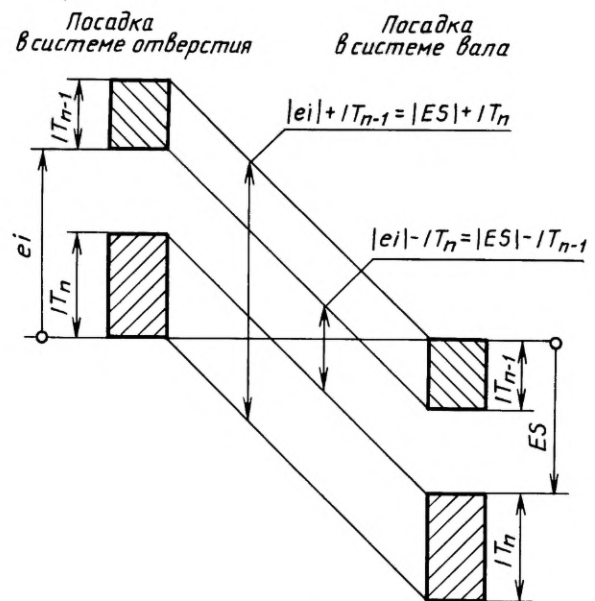

Черт. 16

5. Округление числовых значений основных отклонений

5.1. Числовые значения основных отклонений округлены в соответствии с табл. 8.

Таблица 8

Округление значений основных отклонений

МКМ

Значение, рассчитанное по формулам табл. 7		Округление с кратностью			Значение, рассчитанное по формулам табл. 7		Округление с кратностью		
		Для размеров до 500 мм		Для размеров св. 500 до 3150 мм			Для размеров до 500 мм		Для размеров св. 500 до 3150 мм
		Для основных отклонений					Для основных отклонений		
Св.	До	От а до g, от А до G	От k до zc, от К до ZC	От с до v, от С до V	Св.	До	От а до g, от А до G	От k до zc, от К до ZC	От с до v, от С до V
5	45	1	1	1	560	600	20	5	20
45	60	2	1	1	600	800	20	10	20
60	100	5	1	1	800	1000	20	20	20
100	200	5	2	5	1000	2000	50	50	50
200	300	10	2	10	2000	5000	—	100	100
300	500	10	5	10	5000	10000	—	—	200
500	560	10	5	20	10000	20000	—	—	500

П р и м е ч а н и е. Для улучшения градации некоторые значения основных отклонений округлены иначе.

5.2. Значения отклонений, полученные как сумма или разность округленных значений, вторичному округлению не подлежат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ

1. Для элементов деталей, не образующих посадки, можно допустить отклонение от интерпретации предельных размеров по п. 1.4 настоящего стандарта. В этих случаях предельные размеры ограничивают действительные размеры, определенные путем двухточечного измерения в любом месте элемента.

2. При использовании зарубежных чертежей и других технических документов интерпретация предельных размеров зависит от того, содержит ли чертеж ссылку на международный стандарт ИСО 8015 или нет.

При наличии ссылки типа «Tolerancing ISO 8015» («Нанесение допусков по ИСО 8015») предельные размеры интерпретируют в соответствии с п. 1.4 настоящего стандарта, если размер с предельными отклонениями дополнен символом E , например 40H7 E , 40g6 E , и в соответствии с п. 1 настоящего приложения, если символ E не указан.

При отсутствии в чертежах ссылки на ИСО 8015 предельные размеры интерпретируют в соответствии с п. 1.4 настоящего стандарта.

Указанные правила соответствуют ИСО 286-1—88.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.04.89 № 983**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 25346—82**
- 4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 145—88**
- 5. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 286-1—88**
- 6. ВЗАМЕН ГОСТ 25346—82**
- 7. ИЗДАНИЕ с Поправками (ИУС 1—91, 5—92)**

Поправка к ГОСТ 25346—89 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.1.11, примечание	es — нижнее отклонение вала	ei — нижнее отклонение вала

(ИУС № 1 2023 г.)